




Produktwarnung der ABB zu Fehlerstromschutzschaltern der Baureihen F200, F360 und F370

Bei Fehlerstromschutzschaltern (FI) der Baureihen F200, F360 und F370, die in dem Zeitraum Januar 2003 bis Mai 2005 hergestellt wurden, kann es teilweise zu erhöhten Auslösewerten kommen!

Erkennungsmerkmale betroffener Fehlerstromschutzschalter:

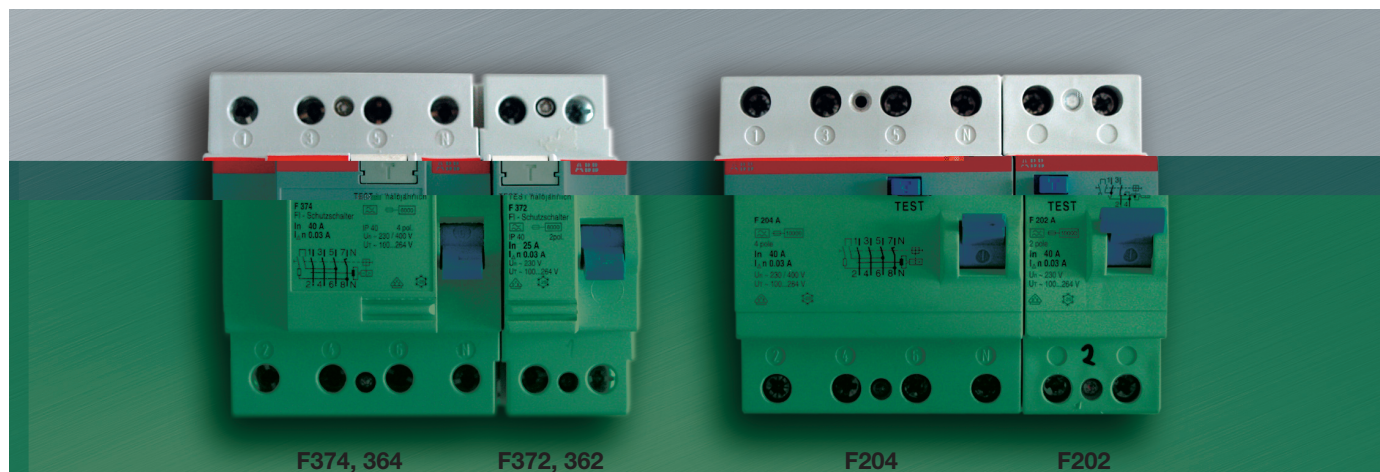


Die Geräte die unter die Prüffaktion fallen, lassen sich an den folgenden Codierungen auf der Geräterückseite erkennen.
Nur Geräte, die in der zweiten Zeile unterhalb des BAR Code Streifens ein **M** als einen Anfangsbuchstaben haben, sind betroffen und fallen unter diese Aktion, andere Buchstabenkombinationen nicht

Nicht betroffen sind jedoch Geräte vom Typ:

F20x.R, F20x.G, F36x.S, F37x. 400 Hz, F37x. 63 A, F39x

Geräte mit einer grauen Prüftaste und einer Schaltstellungsanzeige entsprechend der folgenden Abbildungen sind ebenfalls **nicht betroffen**:

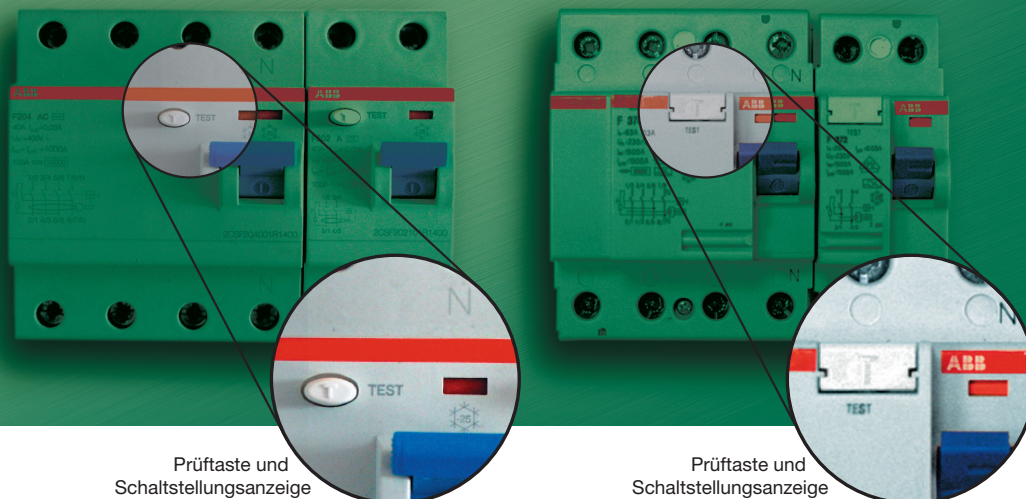

Prüftaste und Schaltstellungsanzeige

Prüftaste und Schaltstellungsanzeige